



WARNINGS AND INSTRUCTIONS INSIDE - DO NOT DISCARD.
ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES EN EL INTERIOR - NO DESECHAR.
AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS À L'INTERIEUR - NE PAS JETER.

°F °C
-40°F - 572°F
(-40°C - 300°C)

Batteries included
Baterías incluidas
Piles comprises



FIG. 1

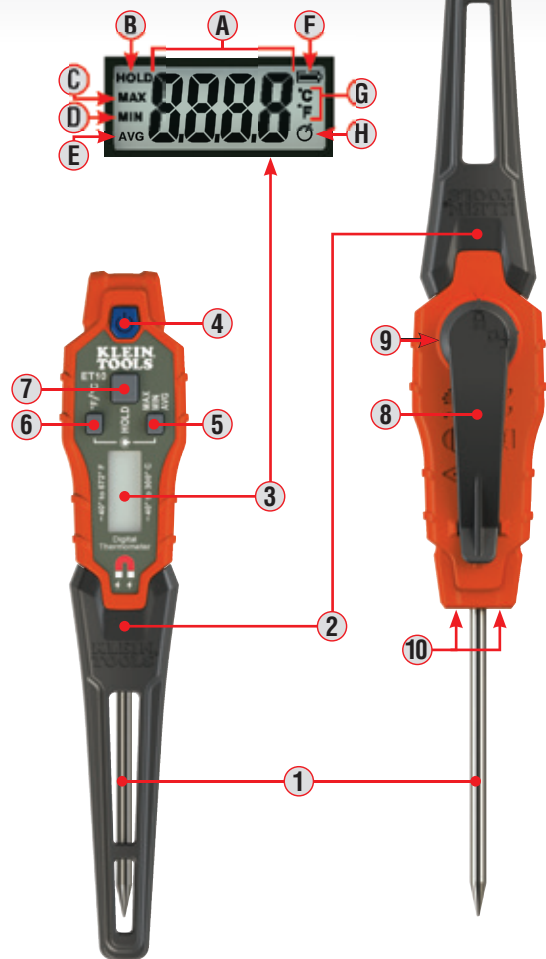


FIG. 2

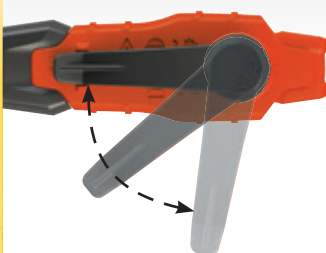


FIG. 3



ENGLISH

FEATURE DETAILS (FIG. 1)

- FRONT OF UNIT**
- 3" Stainless Steel Probe
 - Protective Sheath/Handle
 - Backlit LCD Screen
 - Power Button
 - MAX/MIN/AVG Button
 - °F/°C Select Button
 - HOLD Button
- BACK OF UNIT**
- Pocket Clip
 - Magnet (inside housing)
- LCD DISPLAY**
- Measurement
 - HOLD Icon
 - MAX Icon
 - MIN Icon
 - AVG Icon
 - Battery Strength Indicator
 - °F/°C Icon
 - Auto Power-Off Icon

GENERAL SPECIFICATIONS

Klein Tools ET10 is a digital thermometer with a magnetic base that easily attaches to air vents for HVAC air temperature readings, and takes ambient and direct-contact readings in both Fahrenheit (°F) and Celsius (°C) scales.

- **Measurement Range:** -40 to 572°F (-40 to 300°C)
 - **Resolution:** 0.1°F/°C
 - **Accuracy:**
- | Range | Accurate To |
|----------------------------|----------------------|
| -40 to -4°F (-40 to -20°C) | +/-3.6°F (+/- 2°C) |
| -3 to 302°F (-19 to 150°C) | +/-2.7°F (+/- 1.5°C) |
| Above 303°F (150°C) | +/- 2% |

- **Temperature stability:** 3 seconds
- **Batteries:** 2x LR44 Button Cell
- **Operating Altitude:** 6562 ft. (2000 m)
- **Operating Temp:** 32° to 122°F (0° to 50°C)
- **Storage Temp:** -4° to 140°F (-20° to 60°C)
- **Relative Humidity:** Operating: 10% to 90% non-condensing
Storage: <80% non-condensing
- **Dimensions:** 6.50" x 1.08" x 0.96" (165 x 27 x 24 mm)
- **Weight:** 1.5 oz. (42.5 g) including batteries
- **Pollution degree:** 2
- **Drop Protection:** 9.8 ft. (3 m)
- **Stainless steel probe:** Complies with FDA/GRAS (Generally Recognized As Safe) requirements.

NOTE: Although the thermometer can measure up to 572°F (300°C), the plastic body and sheath are rated only to 160°F (71°C). **DO NOT** expose thermometer to temperatures above 160°F (71°C); only the stainless steel probe can withstand temperatures above 160°F (71°C), and only for a short time.

Specifications subject to change.

⚠ WARNINGS

To ensure safe operation and service of the thermometer, follow these instructions. Failure to observe these warnings can result in severe injury or death.

- Read the instructions to ensure safe operation.
- Thermometer is **NOT** insulated. Avoid contact with areas where energized conductive elements may be present. Shut off power to the area before starting measurements.
- Thermometer is **NOT** intended for use on people or animals.
- Always wear approved eye protection and any other personal protective equipment (PPE) as required.

FUNCTION BUTTONS

- ON/OFF BUTTON ④**
Press the Power Button to power on and off the thermometer.
- AUTO POWER-OFF**
Auto Power-Off will automatically turn off the meter after 15 minutes of inactivity. When powered on, Auto Power-Off is enabled by default. To disable the Auto Power-Off function, press and hold the MAX/MIN/AVG Button (⑤) while powering on. The Auto Power-Off icon (H) will disappear from the display. After powering off, the Auto Power-Off function will be enabled when powered on again; repeat this process to disable again.

- °F/°C SELECT BUTTON ⑥**
The thermometer's default measurement scale upon power-up is Fahrenheit (°F). Press the °F/°C button to toggle between Fahrenheit (°F) and Celsius (°C).

- HOLD BUTTON ⑦**
Press the HOLD button to lock the current reading on the display. Press again to return to active measurement mode.

- MAX/MIN/AVG BUTTON ⑤**
The MAX/MIN/AVG button toggles between (in order) Max, Min, Average (AVG), and Data Point modes. Data is refreshed with every entry.

- **MAX:** Displays the highest temperature measured.
- **MIN:** Displays the lowest temperature measured.
- **AVG:** Displays an average of the temperature while scanning.
- **Data Point mode** displays the number of data points collected.

To return to normal measuring mode, press the MAX/MIN/AVG button for more than two seconds.

- BACKLIGHT**
To activate the Backlight, press the MAX/MIN/AVG button (⑤) and the °F/°C button (⑥) simultaneously. Backlight will automatically deactivate after approx. 30 seconds; repeat this process to reactivate.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Power on the thermometer and select °F or °C range, as described in **FUNCTION BUTTONS** section.
- The thermometer will begin measuring temperature immediately upon power-up. Ambient environmental temperatures may be measured with the protective sheath in place. Remove sheath for direct-contact temperature measurements. **NOTE:** The sheath can be attached to the back of the thermometer body to act as a handle/extension, as shown in **FEATURE DETAILS**.
⚠ CAUTION: To avoid accidental injury, always keep the protective sheath secured over the probe when not taking direct-contact measurements.
NOTE: The warning "OR" will appear on the LCD display if the attempted measurement is outside of the thermometer's range.
- Refer to **FUNCTION BUTTONS** section to use other features such as HOLD, MAX, MIN and AVG (Average).

MAINTENANCE

- BATTERY REPLACEMENT**
When the Low Battery indicator is displayed on the LCD, the batteries must be replaced.

- Rotate the pocket clip (⑧) approx. 90 degrees counterclockwise as shown to expose the battery compartment (FIG. 2).
- Remove and recycle the two spent LR44 batteries (FIG. 3).
- Install two new LR44 batteries, with the positive (+) side facing up as shown (FIG. 3).
- Replace pocket clip and rotate approx. 90 degrees clockwise to lock into place (FIG. 2).

NOTE: There are no user-serviceable parts inside thermometer.

CLEANING

Be sure thermometer is turned off and wipe with a clean, dry lint-free cloth. **Do not use abrasive cleaners or solvents.**

STORAGE

Remove the batteries when the meter is not in use for a prolonged period of time. Do not expose to high temperatures or humidity. After a period of storage in extreme conditions exceeding the limits mentioned in the General Specifications section, allow the thermometer to return to normal operating conditions before using.

WARRANTY

www.kleintools.com/warranty

DISPOSAL / RECYCLE

- Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. Please see www.epa.gov or www.ecycle.org for additional information.

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street
Lincolnshire, IL 60069
1-877-775-5346
customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

- User-selectable readings in Fahrenheit (-40°F to 572°F) and Celsius (-40°C to 300°C).
- Magnet inside base of probe to easily attach to air vents for hands-free measurements.
- Large, dedicated HOLD button to easily lock in measurements.
- Backlit LCD display for easy viewing in low-light environments.
- 15-minute auto power-off to conserve and extend battery life.

- Lecturas seleccionables por el usuario en Fahrenheit (-40 °F a 572 °F) y Celsius (-40 °C a 300 °C).
- Hay un imán en el interior de la base de la sonda para que la unidad se adhiera fácilmente a las ventilaciones y así poder realizar mediciones en modo manos libres.
- Botón exclusivo de gran tamaño denominado "HOLD" (RETENER) que retiene las mediciones con facilidad.
- Pantalla LCD retroiluminada de fácil visualización en lugares con poca luz.
- Función de apagado automático después de 15 minutos de inactividad que preserva y extiende la vida útil de la batería.

- Lecture réglable par l'utilisateur en Celsius (-40 °F à 300 °F) et en Fahrenheit (-40 °F à 572 °F).
- Aimant à l'intérieur de la base de la sonde servant à fixer facilement le dispositif aux événements afin de permettre une mesure mains-libres.
- Grand bouton HOLD (maintien des données) conçu pour verrouiller facilement les mesures.
- Écran ACL à rétroéclairage pour faciliter la lecture dans les endroits sombres.
- Arrêt automatique après 15 minutes pour économiser la pile et augmenter sa durée de vie.

Durability / Durabilidad / Durabilité
Drop Protection / Protección ante caídas / Protection contre les chutes 9.8 ft. (3 m)

U.S. PATENT PENDING

2x LR44
Batteries included
Baterías incluidas
Piles comprises

- ⚠ **WARNINGS and instructions:** See inside.
- ⚠ **ADVERTENCIAS y instrucciones:** Ver en interior.
- ⚠ **AVERTISSEMENTS et instructions :** Voir à l'intérieur.


Warranty / Garantía / Garantie :
www.kleintools.com/warranty

Importado por:
KLEIN TOOLS DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.
AV. Benito Juárez García
No. 75, 77 y 79 No. Int. 9
Col. San Mateo Cuautepec
Tultitlán Estado de México. C.P. 54948
RFC KTM-710310-645
Contenido: 1 pieza

www.kleintools.com

KLEIN TOOLS, INC
Chicago, IL USA
© 2017

Made in China
Hecho en China
Fabriqué en Chine

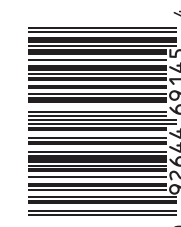

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS (FIG. 1)	
PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD	
1. Sonda de acero inoxidable de 3”	5. Botón "MAX/MIN/AVG" (MÁX./MÍN./PROM.)
2. Funda protectora/mango	6. Botón de selección de °F/°C
3. Pantalla LCD retroiluminada	7. Botón "HOLD" (Retener)
4. Botón de encendido	
PARTE TRASERA DE LA UNIDAD	
8. Clip de bolsillo	10. Imán (en el interior de la carcasa)
9. Compartimento de baterías (base interna del clip de bolsillo)	
PANTALLA LCD	
A. Medición	E. Icono "AVG" (PROMEDIO)
B. Icono "HOLD" (RETENER)	F. Indicador de carga de baterías
C. Icono "MAX" (MÁXIMO)	G. Icono de °F/°C
D. Icono "MIN" (MÍNIMO)	H. Icono de apagado automático
ESPECIFICACIONES GENERALES	

Klein Tools ET10 es un termómetro digital con una base magnética que se adhiere fácilmente a las ventilaciones, se utiliza para tomar lecturas de la temperatura del aire en aplicaciones de HVAC y también para medir la temperatura ambiente por contacto directo en las escalas Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).

- Rango de medición:** -40 °F a 572 °F (-40 °C a 300 °C)
- Resolución:** 0.1 °F/ °C
- Precisión:**

	Rango	Precisión de
	-40 °F a -4 °C (-40 °C a -20 °C)	+/- 3,6 °F (+/- 2 °C)
	-3 °F a 302 °F (-19 °C a 150 °C)	+/- 2,7 °F (+/- 1,5 °C)
	Más de 303 °F (150 °C)	+/- 2 %

- Estabilidad de la temperatura:** 3 segundos
- Baterías:** 2 baterías tipo botón LR44
- Altitud de funcionamiento:** 6562 pies (2000 m)
- Temperatura de operación:** 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
- Temperatura de almacenamiento:** -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)
- Humedad relativa:** Funcionamiento: 10 % a 90 %, sin condensación Almacenamiento: < 80 % sin condensación

- Dimensiones:** 6,50" × 1,08" × 0,96" (165 mm × 27 mm × 24 mm)
- Peso:** 1,5 oz (42,5 g) incluidas las baterías
- Grado de contaminación:** 2
- Protección ante caídas:** 9,8 pies (3 m)

- Sonda de acero inoxidable:** Cumple con los requisitos de la lista GRAS (generalmente reconocido como seguro) de la FDA.

***NOTA:** Aunque el termómetro puede medir hasta 572 °F (300 °C), la estructura de plástico y la funda solo pueden soportar hasta 160 °F (71 °C). **NO** exponga el termómetro a temperaturas mayores que 160 °F (71 °C); *únicamente* la sonda de acero inoxidable puede soportar temperaturas superiores a 160 °F (71 °C), y solo por un tiempo breve.*

Especificaciones sujetas a cambios.

⚠ ADVERTENCIAS

Para garantizar un funcionamiento y servicio seguros del termómetro, siga estas instrucciones. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

- Lea las instrucciones para garantizar un funcionamiento seguro.
- El termómetro **NO** tiene aislamiento. Evite el contacto con áreas donde pueda haber elementos conductores energizados. Antes de comenzar a medir, apague el suministro de energía hacia estas áreas.
- El termómetro **NO** debe utilizarse en personas ni animales.
- Siempre debe usar protección para ojos aprobada y cualquier otro equipo de protección personal (PPE), según se requiera.

BOTONES DE FUNCIONES

BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO ④

Presione el botón de encendido para encender o apagar el termómetro.

APAGADO AUTOMÁTICO

El medidor se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad. Al encender el dispositivo, la función de apagado automático se activa de forma predeterminada. Para desactivar la función de apagado automático, mantenga presionado el botón "MAX/MIN/AVG" (MÁX./MÍN./PROM.) ⑤ durante el encendido. El icono de apagado automático Ⓗ desaparecerá de la pantalla. Después de apagar el dispositivo, la función de apagado automático se activará cuando se vuelva a encender el dispositivo; repita este procedimiento para volver a desactivar la función.

BOTÓN DE SELECCIÓN DE °F/°C ⑥

La escala de medición predeterminada del termómetro al momento del encendido es Fahrenheit (°F). Presione el botón °F/°C para alternar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).

BOTÓN "HOLD" (RETENER) ⑦

Presione el botón "HOLD" (Retener) para retener la lectura en curso en la pantalla. Presione nuevamente para volver al modo de medición activo.

BOTÓN "MAX/MIN/AVG" (MÁX./MÍN./PROM.) ⑤

El botón "MAX/MIN/AVG" (MÁX./MÍN./PROM.) permite alternar (en orden) entre los modos "Max" (Máximo), "Min" (Mínimo), "AVG" (Promedio) y "Data Point" (Punto de datos). Los datos se actualizan con cada entrada.

- "MAX" (MÁX.):** Muestra la temperatura más alta medida.
- "MIN" (MÍN.):** Muestra la temperatura más baja medida.
- "AVG" (PROMEDIO):** Muestra un promedio de la temperatura mientras se mide.
- El modo "Data Point" (Punto de datos)** muestra la cantidad de puntos de datos recopilados.

Para volver al modo de medición normal, presione el botón "MAX/MIN/AVG" (MÁX./MÍN./PROM.) durante más de dos segundos.

RETROILUMINACIÓN

Para activar la retroiluminación, presione el botón "MAX/MIN/AVG" (MÁX./MÍN./PROM.) ⑤ y el botón °F/°C ⑥ simultáneamente. La retroiluminación se desactiva de forma automática después de aproximadamente 30 segundos; repita este procedimiento para volver a activarla.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Encienda el termómetro y seleccione la escala °F o °C, como se describe en la sección **BOTONES DE FUNCIONES**.

- El termómetro empezará a medir la temperatura inmediatamente una vez encendido. Las temperaturas ambientes pueden medirse con la funda protectora colocada. Retire la funda para medir temperatura por contacto directo. ***NOTA:*** La funda puede sujetarse a la parte posterior de la estructura del termómetro para que funcione como mango/extensión, como se muestra en **DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS**.

⚠ ***PRECAUCIÓN:** Para evitar lesiones accidentales, siempre mantenga la funda protectora firmemente sujetada sobre la sonda cuando no tome mediciones por contacto directo.*

***NOTA:** La advertencia **"OR"** (FUERA DE RANGO) aparecerá en la pantalla LCD cuando se intente medir una temperatura que no se encuentra dentro del rango.*

- Consulte la sección **BOTONES DE FUNCIONES** para saber cómo utilizar otras funciones como "HOLD" (RETENER), "MAX" (MÁX.), "MIN" (MÍN.) y "AVG" (PROM.).

MANTENIMIENTO

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Quando aparece el indicador de batería baja 🔋 en la pantalla LCD, se deben reemplazar las baterías.

- Gire el clip de bolsillo ⑧ aproximadamente 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, como se muestra, para dejar visible el compartimento de las baterías **(FIG. 2)**.

- Retire y recicle las dos baterías LR44 agotadas **(FIG. 3)**.

- Instale dos baterías LR44 nuevas con el lado positivo (+) orientado hacia arriba, como se muestra **(FIG. 3)**.

- Vuelva a colocar el clip de bolsillo y gírelo aproximadamente 90 grados en sentido a las agujas del reloj para bloquearlo en su posición **(FIG. 2)**.

***NOTA:** El termómetro no contiene en su interior piezas que el usuario pueda reparar.*

LIMPIEZA

Asegúrese de que el termómetro esté apagado y límpielo con un paño limpio y seco que no deje pelusas. ***No utilice solventes ni limpiadores abrasivos.***

ALMACENAMIENTO

Retire las baterías si no va a utilizar el termómetro durante un tiempo prolongado. No lo exponga a la humedad ni a altas temperaturas. Luego de un período de almacenamiento en condiciones extremas que sobrepasen los límites mencionados en la sección Especificaciones generales, deje que el termómetro vuelva a las condiciones de funcionamiento normales antes de utilizarlo.

GARANTÍA
www.kleintools.com/warranty

ELIMINACIÓN/RECICLAJE

🗑️ No arroje el equipo ni sus accesorios a la basura. Los elementos se deben desechar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. Visite **www.epa.gov** o **www.erecycle.org** para obtener más información.

GARANTÍA
www.kleintools.com/warranty
ELIMINACIÓN/RECICLAJE

SERVICIO AL CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street
Lincolnshire, IL 60069
1-877-775-5346

customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. 1)	
AVANT DE L'UNITÉ	5. Bouton MAX/MIN/AVG
1. Sonde de 3 po en acier inoxydable	6. Bouton de sélection °F/°C
2. Étui protecteur/poignée	7. Bouton HOLD
3. Écran ACL rétroéclairé	(maintien des données)
4. Bouton de mise sous tension	
ARRIÈRE DE L'UNITÉ	
8. Agrafe pour poche	10. Aimant (à l'intérieur du boîtier)
9. Compartiment à piles (sous la base de l'agrafe pour poche)	
ÉCRAN ACL	
A. Mesure	E. Icône AVG (moyenne)
B. Icône HOLD (maintien des données)	F. Indicateur de puissance des piles
C. Icône MAX	G. Icône °F/°C
D. Icône MIN	H. Icône d'arrêt automatique
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	

Doté d'une base magnétique se fixant aux évents durant la lecture de température de CVC, le thermomètre numérique Klein Tools ET10 lit la température ambiante et celle par contact direct en Fahrenheit (°F) et en Celsius (°C).

- Plage de mesure :** -40 °C à 300 °C (-40 °F à 572 °F)
- Résolution :** 0,1 °F/°C
- Precisión :**

	Plage	Précis à
	-40 °C à -20 °C (-40 °F à -4 °F)	+/- 2 °C (3,6 °F)
	-19 °C à 150 °C (-3 °F à 302 °F)	+/- 1,5 °C (+/- 2,7 °F)
	Plus de 150 °C (303 °F)	+/- 2 %

- Stabilité thermique :** 3 secondes
- Piles :** 2 piles bouton LR44
- Altitude de fonctionnement :** 2000 m (6562 pi)
- Température de fonctionnement :** 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- Température d'entreposage :** -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
- Humidité relative :** Fonctionnement : 10 % à 90 %, sans condensation Entreposage : < 80 %, sans condensation

- Dimensions :** 165 mm x 27 mm x 24 mm (6,50 po x 1,08 po x 0,96 po)
- Poids :** 42,5 g (1,5 oz) en tenant compte des piles
- Niveau de pollution :** 2
- Protection contre les chutes :** 3 m (9,8 pi)
- Sonde en acier inoxydable :** Conforme aux exigences GRAS (généralement reconnu inoffensif) de la FDA.

***REMARQUE :** Le thermomètre peut mesurer des températures atteignant 300 °C (572 °F), mais le boîtier et l'étui en plastique ne sont pas conçus pour supporter la chaleur au-delà de 71 °C (160 °F). **N'exposez PAS** le thermomètre à des températures dépassant 71 °C (160 °F); *seule* la sonde en acier inoxydable est conçue pour supporter des températures supérieures, et seulement pour une courte période.*

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.

⚠ AVERTISSEMENTS

Pour garantir une utilisation et un entretien sécuritaires du thermomètre, suivez ces instructions. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

- Veillez lire ces instructions afin que l'utilisation de l'appareil soit sécuritaire.
- Le thermomètre n'est **PAS** isolé. Évitez de toucher aux endroits qui peuvent comporter des éléments conducteurs sous tension. Coupez l'alimentation dans l'espace de travail avant de procéder aux mesures.
- Le thermomètre n'est **PAS** destiné à être utilisé sur des personnes ou des animaux.
- Portez toujours une protection oculaire approuvée et tout autre équipement de protection individuelle (EPI) requis.

BOUTONS DE FONCTION

BOUTON MARCHE/ARRÊT ④

Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour allumer ou éteindre l'appareil.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Cette fonction éteindra automatiquement le thermomètre après 15 minutes d'inactivité. À la mise sous tension, l'arrêt automatique est activé par défaut. Pour désactiver la fonction, maintenez le bouton MAX/MIN/AVG (min./max./moy.) ⑤ enfoncé à la mise sous tension. L'icône d'arrêt automatique Ⓗ disparaîtra de l'affichage. À la mise hors tension de l'appareil, la fonction d'arrêt automatique se désactivera; répétez le processus de désactivation à la prochaine utilisation.

BOUTON DE SÉLECTION °F/°C ⑥

Par défaut, le thermomètre effectue ses lectures en Fahrenheit (°F). Appuyez sur le bouton °F/°C pour passer de Fahrenheit (°F) à Celsius (°C).

BOUTON HOLD (MAINTIEN DES DONNÉES) ⑦

Appuyez sur le bouton HOLD (maintien des données) pour conserver la lecture actuelle à l'écran. Appuyez de nouveau pour activer le mode de mesure.

BOUTON MAX/MIN/AVG ⑤

Le bouton MAX/MIN/AVG (min./max./moy.) permet de naviguer (dans l'ordre) entre les modes Max., Min., Moyenne (AVG) et Points de données (Data Point). Les données sont actualisées après chaque entrée.

- MAX :** Indique la plus haute température détectée.
- MIN :** Indique la plus basse température détectée.
- AVG :** Indique la température moyenne lors d'un balayage.
- Le mode Data Point (Points de données)** indique le nombre de points de données recueillis.

Pour retourner au mode de lecture normal, appuyez sur le bouton MAX/MIN/AVG (min./max./moy.) pendant plus de deux secondes.

RÉTROÉCLAIRAGE

Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur le bouton MAX/MIN/AVG (min./max./moy.) ⑤ et le bouton °F/°C ⑥ en même temps.Il se désactivera automatiquement après environ 30 secondes; répétez le processus pour le réactiver.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Allumez le thermomètre et sélectionnez °F ou °C , comme indiqué à la section **BOUTONS DE FONCTION**.

- Le thermomètre commencera à mesurer la température dès sa mise en marche. Vous pouvez mesurer la température ambiante en laissant l'étui protecteur en place. Retirez l'étui pour les lectures par contact. ***REMARQUE :*** Vous pouvez fixer l'étui derrière le boîtier du thermomètre et vous en servir comme poignée ou rallonge, comme indiqué dans les **CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**.

⚠ ***MISE EN GARDE :** Pour éviter les blessures accidentelles, laissez toujours la sonde dans son étui protecteur lors des lectures sans contact.*

***REMARQUE :** L'avertissement « OR » apparaîtra sur l'écran ACL si la mesure tentée dépasse la plage de mesure du thermomètre.*

- Consultez la section **BOUTONS DE FONCTION** pour utiliser d'autres fonctions, comme HOLD (maintien des données), Max., Min. et Moyenne (AVG).

ENTRETIEN

REPLACEMENT DES PILES

Lorsque l'indicateur de pile faible 🔋 apparaît sur l'écran ACL, remplacez les piles.

- Faites pivoter l'agrafe pour poche ⑧ d'environ 90 degrés dans le sens antihoraire, comme illustré, pour exposer le compartiment à piles **(FIG. 2)**.

- Retirez et recyclez les deux piles LR44 **(FIG. 3)**.

- Placez deux nouvelles piles LR44, côté positif (+) vers le haut, comme illustré **(FIG. 3)**.

- Remplacez l'agrafe pour poche et faites-la pivoter d'environ 90 degrés dans le sens horaire pour la verrouiller **(FIG. 2)**.

***REMARQUE :** Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.*

NETTOYAGE

Assurez-vous que l'appareil est éteint et nettoyez-le à l'aide un linge non pelucheux propre et sec. ***N'utilisez pas de nettoyant abrasif ou de solvant.***

ENTREPOSAGE

Retirez les piles lorsque vous prévoyez ne pas utiliser le thermomètre pendant une longue période. N'exposez pas l'appareil à des températures ou à un taux d'humidité élevés. Après une période de stockage dans des conditions extrêmes (hors des limites mentionnées dans la section Caractéristiques générales), laissez le thermomètre revenir à des conditions d'utilisation normales avant de l'utiliser.

GARANTIE
www.kleintools.com/warranty

MISE AU REBUT/RECYCLAGE

🗑️ Ne mettez pas l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites **www.epa.gov** ou **www.erecycle.org**.

GARANTÍA
www.kleintools.com/warranty
ELIMINACIÓN/RECICLAJE

SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street
Lincolnshire, IL 60069
1-877-775-5346

customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com