

**D** **Ä200 | Ätzset**

Komplettes Ätzset, zur eigenen Herstellung gedruckter Schaltungen. Ideal für den Einstieg in diese faszinierende Technik! Nach einiger Übung ist man in der Lage, Platinen herzustellen, die den professionellen kaum nachstehen. Mit ausführlicher, bebildeter Anleitung.

**Enthält:** je 1 Arbeitsschale, Pinzette, Ätzmittel, Entwickler, Fotopositive Platine, Arbeitsanleitung, 3 kupferbeschichtete Platten.

**GB** **Ä200 | Etch - set**

Complete corrosive set, printed wirings to the own production. Ideal for the getting in this fascinating technique! According to some exercise it is possible to produce boards which hardly takes place to the professional ones. With detailed, illustrated instructions.

**Contains:** 1 working bowl, forceps, corrosive, developer, photo-board, working instruction, 3 copper-clad boards.

**E** **Ä200 | Juego cástico**

Set de corrosión completo. Plata impresa para utilizarse en cualquier proyecto. ¡Ideal para incursionar en esta fascinante técnica! Debido a la experiencia con este producto, hemos constatado que se pueden producir placas que difícilmente se encuentran a la venta en el ramo profesional. Con ilustraciones e instrucciones detalladas.

**Cada juego contiene:** 1 bandeja de trabajo, pinzas, cástico, revelador, fotoplaca, instrucción de trabajo, 3 placas con capa de cobre.

**F** **Ä200 | Jeu corrosif**

Set corrosif completé. Câblages imprimée pour être utilisé dans tout projet. Idéal pour les incursions dans cette fascinante technique. Nous avons constaté que peuvent se produire des Cartes électroniques qui se trouvent difficilement à la vente dans la branche professionnelle. Avec des instructions détaillées et illustrées.

**Chaque jeu contient:** 1 bol de travail, pincettes, corrosif, révélateur, photoplaquette, instruction de travail, 3 plaquettes avec strate de cuivre.

**NL** **Ä200 | Ets - set**

Complete etsset, voor het zelf etsen van printplaten. Na enkele proeven is men zelf in staat printen te etsen, die een professional evenaart. Compleet uitvoerig voorzien van foto's.

**Bevat:** 1 werkschaal, pincet, etsmiddel, ontwikkelaar, fotoprintplaat, gebruiksaanwijzing, 3 printpaten met koperlaagje.

**RUS** **Ä200 | Набор для травления печатных плат**

Полный набор для собственного производства печатных плат. Идеально для начала работы в этой увлекательной технологии! После некоторой практики вы сможете производить платы, которые едва ли уступают профессиональным. С подробной иллюстрированной инструкцией.

**Содержит:** Одну пластмасовую ванночку, пинцет, порошок для травления, порошок для проявления, одна фотоплатина, инструкция, 3 медный платы

**N64BX**

[www.kemo-electronic.de](http://www.kemo-electronic.de)



4 024028 070315

P / Platinen & Zubehör / Ä200 / Beschreibung / 120300P / KV070 / Einl. Ver. 001\_fix

**D | Sicherheitshinweise:**




Bitte schützen Sie Ihren Körper vor Berührung mit den Ätzchemikalien und dem Entwickler. Bitte verwenden Sie grundsätzlich bei den Arbeiten geeignete Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Die gebrauchten Chemikalien können mehrfach verwendet werden. Bitte bewahren Sie die Chemikalien in einem gut verschlossenen, entsprechend beschrifteten Kunststoffbehälter auf. Nach mehrmaligem Gebrauch sind die Chemikalien verbraucht und müssen mit entsprechender Kennzeichnung bei der Sondermüll-Entsorgung zugeführt werden. Die Chemikalien dürfen nicht in den Abfluss gegossen werden. Sollten trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Ihre Hände oder andere Körperteile mit den Chemikalien in Berührung gekommen sein, so spülen Sie sofort die entsprechenden Körperteile unter fließendem Wasser gründlich ab.

**GB | Safety instructions:**

Protect your body from contact with the etchant and developer. Please do always wear appropriate rubber gloves and safety glasses during work. The applied chemicals may be used several times. Keep the chemicals in a tightly closed plastic container which is marked accordingly. After repeated use the chemicals are used up and have to be handed over to the hazardous waste disposal after having marked them appropriately. The chemicals may not be poured into the drain. In case your hands or other parts of your body got into contact with the chemicals in spite of all precautionary measures, rinse the concerned parts of your body thoroughly under running water.

**E | Instrucciones de seguridad:**

Es muy importante proteger su cuerpo contra contactos con el cástico y el revelador.

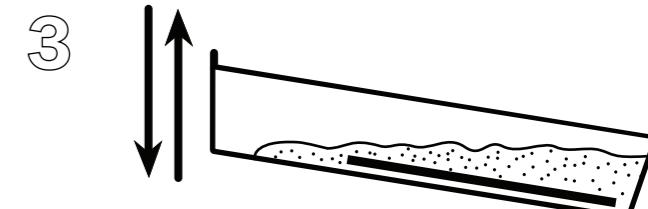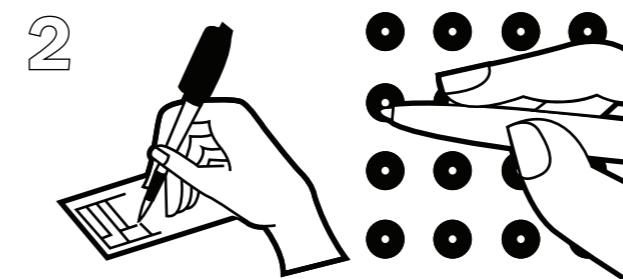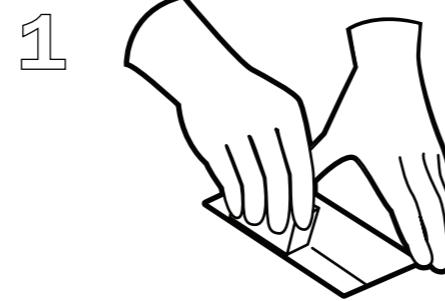

**D | Schutzbrille, Gummihandschuhe und Kunststoffpinzette verwenden!**  
**GB | Use safety glasses, rubber gloves and plastic forceps!**

## D | Arbeitsanleitung zur Herstellung gedruckter Schaltungen GB | Working instruction for manufacture of printed circuit boards

**D****Arbeitsanleitung zur Herstellung gedruckter Schaltungen**

1.) Das Basismaterial muss auf der Kupferseite sauber und fettfrei sein. Dazu wird die Kupferseite mit einem Haushaltsscheuermittel oder mit einem Scheuerschwamm gereinigt, gespült und getrocknet.

2.) Die so gereinigte Oberfläche darf nicht mehr mit den Fingern berührt werden. Die Leiterbahnen und Lötaugen, die nach dem Ätzen erhalten bleiben sollen, werden jetzt mit einem Lackstift (z.B. Edding 3000, Edding 400 usw.) auf der Kupferseite aufgezeichnet. Sie können auch einen Pinsel mit einem anderen Lack (Nitrolack) verwenden. Es eignen sich auch sehr gut Anreibe-Klebesymbole, die direkt auf die Platine aufgerieben werden.

3.) Wenn die Platine soweit vorbereitet wurde, kann die Platine geätzt werden. Dazu wird das beiliegende Ätzmittel (Ä100), gemäß Anleitung, in ca. 0,5 l warmen Wasser (ca. 50°C bis 60°C) aufgelöst. Die beiliegende Arbeitsschale wird zur Hälfte mit Ätzlösung gefüllt, die Platine wird mit der Kupferseite nach oben hineingelegt. Das Ätzbad muss nun ständig leicht bewegt werden, damit der Ätzvorgang beschleunigt wird. Wenn alle nicht benötigten Kupferflächen weggeätzt sind, wird die Platine aus dem Ätzbad genommen und unter fließendem Wasser sorgfältig gespült. Danach wird der Lack von den verbleibenden Leiterbahnen wie unter 1.) beschrieben, mit einem Haushaltsscheuermittel oder Schmirlgelpapier abpoliert. Die Kupferbahnen sind jetzt blank und lötfähig.

4.) Jetzt können die Löcher gebohrt werden. Die Platine kann jetzt bestückt werden.

**GB****Working instruction for manufacture of printed circuit boards**

1.) The copper side of the supporting board must be clean and fat free. Therefore, the copper side has to be cleaned with a household cleaning powder or scouring sponge, rinsed and dried.

2.) The surface cleaned in this way may not be touched any more with the fingers. The strip conductors and lands for soldering which shall be maintained after engraving will now be designed by means of a touch-up applicator (e.g. Edding 3000, Edding 400 etc.) on the copper side. You may also use another pencil with another lacquer (nitrocellulose lacquer). Adhesive symbols which are rubbed directly onto the board are very suitable, too.

3.) If the board has been prepared so far, it can be engraved. For this purpose dissolve the attached etchant (Ä100) in approx. 0,5 l of warm water (approx. 50°C to 60°C) acc. to the instruction. Fill the enclosed working bowl to the half with the etchant and place the board into with the copper side upward. Now the etch bath has to be moved slightly and continuously in order to accelerate the etching

process. As soon as all copper surfaces which are not required are removed through etching, take the board out off the etch bath and rinse thoroughly under running water. Afterwards remove the lacquer from the remaining strip conductors by using a household cleaning powder or abrasive paper as described in 1.). The copper tracks are now blank and may be soldered.

4.) Holes can be drilled now and the board can be equipped then.

**E****Instrucción de trabajo para la fabricación de placas de circuito impreso**

1.) El lado de cobre del material básico tiene que ser limpio y libre de grasa. Para este fin, se necesita limpiar con polvos para fregar de uso doméstico o una esponja para fregar, lavar y secar.

2.) La superficie limpia de esta manera, no se debe tocar más con los dedos. Los conductores protegidos y los ojales para soldar que se deben conservar después cauterizar, se dibujan sobre el lado de cobre con un lápiz de laca (p. ej. Edding 3000, Edding 400 etc.). Vd. puede también utilizar un pincel con otro barniz (nitrolaca). Símbolos adhesivos que se aplican por frote directamente sobre la placa son muy adecuados también.

3.) Después haber preparado la placa así, la placa puede ser cauterizada. Para este fin, se necesita disolver el cástico (Ä100) en aprox. 0,5 l agua caliente (aprox. 50°C a 60°C) según la instrucción. Llenar la escudilla de trabajo del solución cástico a mitad y meter la placa con el lado de cobre hacia arriba. Entonces el baño cástico se debe mover un poco y continuamente para acelerar el proceso cástico. Luego que todas las superficies de cobre que no se necesitan se han quitado con el corrosivo, sacar la placa del baño cástico y lavarla con agua corriente. Después quitar el barniz con polvos para fregar de uso doméstico o papel de esmeril de los conductores protegidos como se ha descrito en 1.). Pues las vías de cobre son desnudas y se pueden soldar.

4.) Entonces, es posible perforar agujeros y equipar la placa.

**F****Instruction de travail pour fabriquer des plaquettes à circuits imprimés**

1.) La face de cuivre du support isolant doit être propre et exempt de graisse. Alors il faut nettoyer la face de cuivre avec du poudre à écurer domestique ou une serpillière et ensuite il faut la rincer et sécher.

2.) Ne touchez plus la surface nettoyée avec les doigts. Dessinez les pistes conductives et les pastilles qui doivent être conservés après la gravure avec un crayon de laque (p.ex. Edding 3000, Edding 400 etc.) sur la face de cuivre. Vous pouvez aussi utiliser un autre pinceau avec une autre laque (laque

celulosique). Des symboles adhesivos qu'on frotte directement sur la plaquette sont aussi très aptes.

3.) Après avoir préparé la plaquette de cette manière, on peut la graver. Pour cela il faut résoudre l'agent de gravure ci-joint (Ä100) en env. 0,5 l de l'eau chaude (env. 50°C à 60°C) selon l'instruction. Remplissez la coupe de travail ci-inclus a moitié avec solution de gravure et mettez la plaquette avec la face de cuivre contre-haut dedans. Maintenant agitez le bain caustique un peu et de façon continu pour accélérer le procédé de gravure. Aussitôt que toutes les surfaces de cuivre qui ne sont pas nécessaires seront corrodes, enlevez la plaquette du bain caustique et ensuite il faut la laver avec de l'eau courante. Maintenant éliminez la laque des pistes conductives qui ont resté avec du poudre domestique à écurer ou du papier d'émeri comme décrit à 1.). Alors les bandes de cuivre sont dénudées et on peut effectuer le brasage.

4.) Maintenant vous pouvez percer des trous et équiper la plaquette.

**NL****Handleiding voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen**

1.) Het basismateriaal moet aan de koperzijde schoon en vetvrij zijn. Daartoe wordt de koperzijde met een huishoudelijk schuurmiddel, of met een schuurspons gereinigd, gespoeld en gedroogd.

2.) De op deze manier gereinigde oppervlakte mag niet meer met de vingers aangeraakt worden. De geleidingsporen en de soldeerogen, die na het etsen over moeten blijven, worden nu met een lakstift (bijv. Edding 3000, Edding 400 enz.) aan de koperzijde aangebracht. U kunt ook een penseel met een andere laksoort (nitrolak) gebruiken. Ook zijn aanwrijfplaksymbolen, die direct op de printplaat gewreven worden, zeer geschikt.

3.) Wanneer de printplaat zover voorbereid is, kan hij geëetst worden. Daartoe wordt het bijliggende etsmiddel (Ä100), volgens de handleiding, in ong. 0,5 Ltr. warm water (ong. 50°C tot 60°C) opgelost. De bijliggende werkschaal wordt half met het etsoplossing gevuld en de printplaat wordt er met de koperzijde naar boven in gelegd. Het etsbad moet nu steeds bewogen worden, zodat de etsprocedure sneller verloopt. Wanneer alle niet benodigde koperoppervlaktes weggeetst zijn, wordt de printplaat uit het etsbad gehaald en onder stromend water zorgvuldig afgespoeld. Daarna wordt de lak van de overgebleven geleidingsporen, zoals onder 1.) beschreven, met een huishoudelijk schuurmiddel, of schuurpapier verwijderd. De kopersporen zijn nu blank en geschikt om te solderen.

4.) Nu kunnen de gaten geboord en de onderdelen op de printplaat aangebracht worden.

**RUS****Инструкция по изготовлению печатной платы**

1.) Медное покрытие основной платы должно быть очищенным от пыли и жирных пятен. Для этого медную поверхность необходимо обработать мелкой наждачной бумагой или наждачной пастой, а за тем тщательно промыть и высушить.

2.) Очищенную таким образом поверхность платы запрещается трогать руками. Дорожки, которые после травления должны остаться на плате, следует нарисовать лаком или фломастером (напр. Edding 3000, Edding 400 и т.п.). Вы также можете тонкой кисточкой нарисовать дорожки и другим лаком (нитролак). Adhesive symbols which are rubbed directly onto the board are very suitable, too.

3.) Если печатная плата таким образом подготовлена, то ее можно травить. Материал для травления („Ätzmittel“) растворите в соответствии с инструкцией приблизительно в 0,5 литре горячей воды (50° – 60° Цельсия). Приложенную для травления чашечку наполните до половины горячим раствором и положите туда печатную схему дорожками вверх. Теперь чашечку необходимо постоянно слегка покачивать для того, чтобы травление происходило быстрее. После окончания травления (на печатной плате видны только дорожки) плату следует удалить из раствора и тщательно промыть под струей воды. После этого лак следует удалить как было указано выше в п.1 при помощи наждачной бумаги или наждачной пасты. Медные дорожки должны быть чистыми и пригодными для пайки.

4.) Теперь можно просверлить нужные отверстия в плате и припасть необходимые компоненты.

Siempre utilizar guantes procedas de goma y gafas de protección durante el trabajo. Las sustancias químicas que se emplean, se pueden utilizar algunas veces. Almacenar los productos químicos en un depósito plástico bien cerrado y marcado conforme a eso. Despues haber utilizado las sustancias químicas algunas veces, serán consumidas y se deben entregar al aprovechamiento de basuras especiales con rotulación correspondiente. No se permite derramar los productos químicos en el desague. En caso de contacto con las manos o otras partes del cuerpo a pesar de todas las medidas de precaución – lavar bien las partes del cuerpo concernidas con agua corriente.


**F | Instructions de sécurité:**  
Protégez votre corps contre le contact avec l'agent caustique et le révélateur. Portez toujours des gants en appropriées caoutchouc et des lunettes protectrices pendant le travail. Les substances chimiques peuvent être utilisées plusieurs fois. Gardez les produits chimiques dans un récipient plastique qui est bien serré et marqué conformément. Après avoir utilisé plusieurs fois, les substances chimiques seront épuisées et il faut les délivrer marquées conformément à l'évacuation des déchets spéciaux. Il est interdit de verser les produits chimiques dans la voie d'écoulement. Si malgré toutes les mesures de précaution, vos mains ou d'autres parties du corps ont entré en contact avec les produits chimiques, il faut les rincer avec de l'eau courante.

**U | Aanwijzingen voor de veiligheid:**

U moet Uw lichaam beschermen tegen aanraking met de etschemicaliën en de ontwikkelaar. Gebruikt U in principe bij het werk steeds passende rubberhandschoenen en een beschermbril. De gebruikte chemicaliën kunnen meerdere keren gebruikt worden. De chemicaliën moeten in een goed afgesloten kunststoffank met text bewaard worden. Na meermaals te zijn gebruikt zijn de chemicaliën verbruikt en moet men ze met een dienovereenkomstige aanduiding bij de afhaling van bijzondere afval, meegeven. De chemicaliën mogen niet in de afvoer worden gegoten. Indien ondanks alle voorzorgsmaatregelen Uw handen of andere lichaamsdelen met de chemicaliën in aanraking zijn gekomen, dan moeten de betreffende lichaamsdelen onder stromend water grondig afgespoeld worden.

**RUS | Инструкция по безопасности труда:**  
Пожалуйста избегайте любой контакт или соприкосновение с химическим материалом, предназначенный для проявления и травления плат. Обязательно использовать при работе с этими материалами соответствующие резиновые перчатки и защитные очки. Растворы для проявления и травления можно использовать несколько раз. Для хранения этих растворов Вы можете использовать пластмассовые, хорошо закрывающиеся сосуды, которые следует обязательно подписывать. После многоразового применения раствора он израсходован и его необходимо в соответствии с инструкцией по технике безопасности сдать в специальный пункт для химических отходов. Химические вещества запрещается выбрасывать в места для коммунальных отходов или выливать в канализационную систему. Если несмотря на все меры предосторожности химический раствор попал на Ваши руки или другую часть тела, его необходимо смыть проточной водой.

**E | Instrucciones de seguridad:**  
Es muy importante proteger su cuerpo contra contactos con el cástico y el revelador. Es muy importante proteger su cuerpo contra contactos con el cástico y el revelador. Gebruikt U in principe bij het werk steeds passende rubberhandschoenen en een beschermbril. De gebruikte chemicaliën kunnen meerdere keren gebruikt worden. De chemicaliën moeten in een goed afgesloten kunststoffank met text bewaard worden. Na meermaals te zijn gebruikt zijn de chemicaliën verbruikt en moet men ze met een dienovereenkomstige aanduiding bij de afhaling van bijzondere afval, meegeven. De chemicaliën mogen niet in de afvoer worden gegoten. Indien ondanks alle voorzorgsmaatregelen Uw handen of andere lichaamsdelen met de chemicaliën in aanraking zijn gekomen, dan moeten de betreffende lichaamsdelen onder stromend water grondig afgespoeld worden.

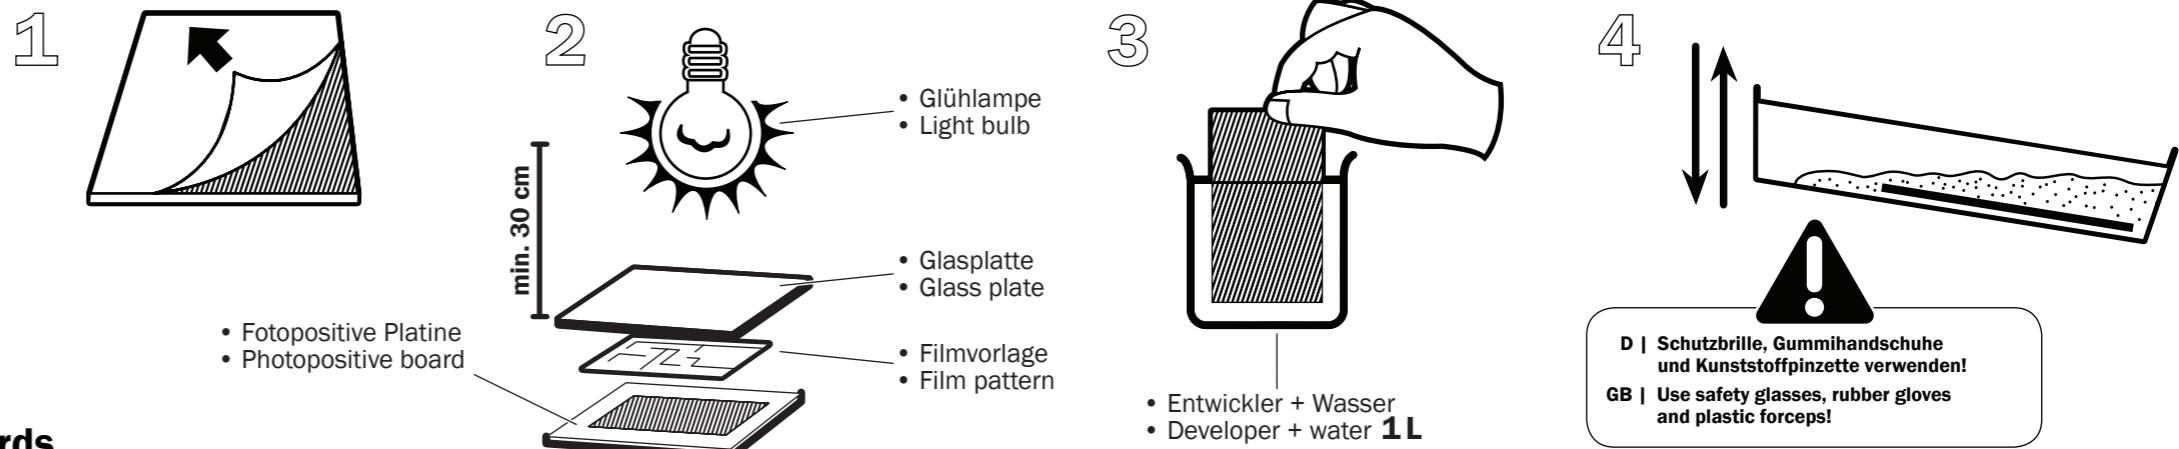

## D | Arbeitsanleitung für fotopositive Platinen GB | Working instruction for photopositive boards

### D

#### Arbeitsanleitung für fotopositive Platinen

1. Die fotopositive Platine wird auf das gewünschte Format zugeschnitten. In einem schwach beleuchteten (abgedunkelten) Raum, wird die Lichtschutzfolie der Platine entfernt.

2. Zum Belichten wird die Fotoplatine mit der lichtempfindlichen, lackierten Seite nach oben, auf eine feste Unterlage gelegt. Darüber wird der Film (Layout) gelegt. Auf diesem Film sind alle Leiterbahnen schwarz lichtundurchlässig und alle Zwischenräume sind transparent. Über diesen Film wird eine Glasplatte gelegt, damit der Film plan aufliegt und nicht verrutschen kann. Im abgedunkelten Raum wird die Vorlage jetzt mit einer starken Lampe (1000 W Halogenstrahler, Bräunungslampe oder UV-Lampe) ca. 3 – 10 Minuten belichtet. Je schwächer die Lichtquelle ist desto länger muss belichtet werden. Der Abstand der Lampe sollte min. 30 cm betragen. Die für Sie günstigsten Belichtungszeiten müssen durch Experimente erprobt werden. Diese sind stark abhängig von der verwendeten Lampe.

3. Nach der Belichtung muss die Platine entwickelt werden. Dazu wird der Entwickler entsprechend der Arbeitsanleitung in 1 l Wasser aufgelöst. Die Platine wird in diese Entwicklerflüssigkeit eingetaucht. Nach kurzer Zeit lösen sich die Lackteile, die nicht schwarz abgedeckt wurden, ab. Eventuell muss die Platine dabei leicht bewegt werden. Sobald nur noch die Leiterbahnen stehen geblieben sind, wird die Platine aus dem Entwicklerbad heraus genommen und unter fließendem Wasser gut abgespült.

**Bei dieser Arbeit verwenden Sie bitte unbedingt eine Schutzbrille, Gummihandschuhe und unsere beiliegende Kunststoffpinzette.**

4. Das Ätzmittel lösen Sie bitte gemäß Anleitung in ca. 0,5 l warmen Wasser (50°C bis 60°C) auf. Das Ätzmittel hat im warmen Zustand die höchste Ätzkraft. Die beiliegende Ätzschale füllen Sie ca. zur Hälfte mit der warmen Ätzlösung und legen die Platine mit den Leiterbahnen nach oben hinein. Die Schale muss nun ständig leicht bewegt werden, damit die Platine schnell geätzt wird. Nachdem die Platine fertig geätzt ist (es stehen nur noch die Leiterbahnen auf der Platine), wird die Platine unter fließendem Wasser sorgfältig gespült. Die Platine wird dann mit einem Tuch getrocknet und kann gebohrt und bestückt werden.

**Bitte benutzen Sie beim Arbeiten mit dem Ätzmittel unbedingt Gummihandschuhe, eine Schutzbrille für die Augen und die beiliegende Plastikpinzette.**

### GB

#### Working instruction for photopositive boards

1. Cut the photopositive board to the desired size. Remove the light protection foil from the board in a weakly illuminated (darkened) room.

2. Put the photoboard with the light-sensitive, lacquered side upward onto a firm padding for exposition. Place the film (layout) above it. On this film all strip conductors are black and impervious to light and all gaps are transparent. A glass plate is placed over the film to ensure that the film leans plainly on and may not get out of place. Subsequently expose the film with a powerful lamp (1000 W halogen lamp, tanning lamp or UV-lamp) for approx. 3 – 10 minutes in a darkened room. The weaker the light source, the longer will be the exposure time. The distance of the lamp should be at least 30 cm. You have to find out the most favourable exposure times by experiments. They depend to a large extent on the applied lamps.

3. After exposition, the board has to be developed. For this purpose, dissolve the developer in 1 l of water acc. to the working instruction. Immense the board into this developer. After a short time, the lacquered parts which were not covered black will separate. If necessary, the board may be moved slightly during this process. As soon as only the strip conductors remain standing,

remove the board from the developing bath and rinse well under running water. **It is very important to wear safety glasses and rubber gloves during this work and to use our attached plastic forceps.**

4. Dissolve the corrosive in approx. 0,5 l of warm water (50°C to 60°C) acc. to the instruction. In a warm condition the corrosive develops the highest causticity. Fill the enclosed working bowl to the half with the warm etchant and place the board into this solution with the strip conductors upward. Now the bowl has to be moved slightly and continuously in order to engrave the board quickly. After the board is engraved (only the strip conductors remain on the board), rinse the board thoroughly under running water. After drying the board with a cloth, it can be drilled and equipped.

**It is absolutely necessary to wear rubber gloves and safety glasses while handling the corrosive and to use the enclosed plastic forceps.**

### E

#### Instrucción de trabajo para placas con fotoemulsión

1. Cortar la placa con fotoemulsión a la medida deseada. Después se saca la hoja protectora de la luz de la placa en un cuarto poco iluminado (oscurecido).

2. Para exponer, poner la fotoplaca con el lado fotosensitivo y esmaltado hacia arriba sobre una base sólida. Pues la película (layout) se debe poner sobre eso. Sobre esta película todos los conductores protegidos son negros y impermeable a la luz y todos los huecos son transparentes. Entonces una placa de vidrio tiene que ponerse sobre la película para que la película se apoye planamente y no puede deslizarse. Exponer la película con una lámpara fuerte (1000 W faro de halógeno, lámpara para broncear o lámpara UV) para aprox. 3 – 10 minutos en un cuarto oscurecido. Lo más débil la fuente de luz, lo más larga será el tiempo de exposición. La distancia de la lámpara debe ser 30 cm al mínimo. Ensayar los mejores tiempos de exposición por experimentos. El tiempo de exposición depende mucho de la lámpara que se utiliza.

3. Despues la exposición, la placa debe ser revelada. Para este fin, disolver el revelador en 1 l de agua según la instrucción de trabajo. Sumergir la placa en el líquido para revelar. Despues poco tiempo, las partes de laca que no estaban cubierta negro desatan. Eventualmente es necesario de mover la placa un poco. Luego que solamente los conductores protegidos se detienen, la placa se saca del baño revelador y se debe lavar con agua corriente.

**Durante este trabajo es muy importante gastar gafas de protección y guantes de goma y utilizar las pinzas de plástico incluso.**

4. Disolver el cástico en aprox. 0,5 l agua caliente (50°C a 60°C) según la instrucción. En estado caliente, el cástico desarrolla su mejor causticidad. Llenar la escudilla cástica incluso de la caliente solución cástica aprox. a la mitad y meter la placa con los conductores protegidos hacia arriba. La escudilla se debe mover un poco para que la placa sea cauterizada de prisa. Despues de haber cauterizado la placa (hay solamente los conductores protegidos sobre la placa), lavar la placa con agua corriente. La placa se seca con una tela y entonces puede ser perforada y equipada.

**Por favor, utilize Vd. guantes de goma, gafas de protección y las pinzas de plástico incluso durante trabajar con el cástico.**

5. Na de belichting moet de printplaat ontwikkeld worden. Daartoe wordt de ontwikkelaar volgens de handleiding in 1 Ltr. water opgelost. De printplaat wordt in deze ontwikkelvloeistof gelegd. Na korte tijd laten de lakdelen, die niet met zwart bedekt werden, los. Eventueel moet de printplaat dier toe licht bewegen worden. Zodra alleen de geleidesporen overgebleven zijn, wordt de printplaat uit het ontwikkelbad genomen en onder stromend water afgespoeld.

**Bij dit werk moet U absoluut gebruik maken van een beschermbril, rubberhandschoenen en ons kunststofpincet.**

6. Het etsmiddel moet U volgens de handleiding oplossen in ong. 0,5 Ltr. warm water (50°C tot 60°C). Het etsmiddel heeft in warme toestand de sterkste etswerking. De bijliggende etskom vult U voor ongeveer de helft met de warme

toutes les pistes conductives sont noires et opaques et tous les espaces sont transparents. Puis il faut mettre une plaque de verre au-dessus du film afin que le film soit bien couché et ne puisse pas décenter. Maintenant il faut exposer le film dans une chambre obscurcie avec une lampe forte (1000 W lampe à halogène, lampe à bronzer ou une lampe à rayons ultraviolets) pendant env. 3 – 10 minutes. Le plus faible sera la source lumineuse, le plus long sera le temps de pose. La distance de la lampe doit être 30 cm au moins. Il faut essayer les temps de pose les plus favorables par des expérimentations. Le temps de pose dépend beaucoup de la lampe utilisée.

3. Après l'exposition, il faut développer le film. Alors il faut résoudre le révélateur dans 1 l de l'eau selon l'instruction de travail. Plongez la plaquette dans ce bain de développement. Après peu de temps, les parties laquées qui n'étaient pas couvertes noires commencent à détacher. Eventuellement, il faut agiter la plaquette un peu. Aussitôt que seulement des pistes conductives restent, enlevez la plaquette du bain de développement et lavez la avec de l'eau courante. Pendant ce travail il est indispensable de porter des lunettes protectrices et des gants en caoutchouc et d'utiliser la pince plastique ci-joint.

4. Il faut résoudre l'agent de gravure en env. 0,5 l de l'eau chaude (50°C a 60°C) selon l'instruction. En état chaud, l'agent de gravure développe la meilleure causticité. Remplissez la coupe caustique ci-inclus à moitié avec la chaude solution de gravure et mettez la plaquette avec les pistes conductives contre-haut dedans. Maintenant il faut agiter la coupe un peu et de façon continue afin que la plaquette soit gravée vite. Après avoir gravé la plaquette (il y a seulement les pistes conductives sur la plaquette), il faut la laver avec de l'eau courante. Séchez la plaquette avec un torchon et ensuite vous pouvez percer et équiper la plaquette.

**Il est très important de porter des gants en caoutchouc et des lunettes protectrices et d'utiliser la pince plastique ci-joint pendant travailler avec l'agent de gravure.**

### NL

#### Handleiding voor het werken met lichtgevoelige printplaten

1. De printplaat met de lichtgevoelige laag wordt op het gewenste formaat gemaakt. In een zwak verlichte (verduisterde) ruimte wordt de folie voor de bescherming tegen licht van de printplaat verwijderd.

2. Voor het belichten wordt de fotoprintplaat met de lichtgevoelige en gelakte zijde naar boven, op een vaste onderlaag gelegd. Daarop wordt de film (layout) gelegd. Op deze film zijn alle geleidingssporen zwart en laten geen licht door, terwijl de ruimtes daartussen transparant zijn. Op deze film wordt een glasplaat gelegd, zodat de film plat licht en niet kan verschuiven. In de verduisterde ruimte wordt het origineel nu met een sterke lamp (1000 W-Halogenstraler, bruiningslamp of UV-lamp) ong. 3–10 minuten belicht. Hoe zwakker de lichtbron is, hoe langer belicht moet worden. De afstand tot de lamp moet min. 30 cm bedragen. De voor U gunstigste belichtingstijden moeten experimenteel vastgesteld worden. Deze zijn sterk afhankelijk van de gebruikte lamp.

3. Na de belichting moet de printplaat ontwikkeld worden. Daartoe wordt de ontwikkelaar volgens de handleiding in 1 Ltr. water opgelost. De printplaat wordt in deze ontwikkelvloeistof gelegd. Na korte tijd laten de lakdelen, die niet met zwart bedekt werden, los. Eventueel moet de printplaat dier toe licht bewegen worden. Zodra alleen de geleidesporen overgebleven zijn, wordt de printplaat uit het ontwikkelbad genomen en onder stromend water afgespoeld.

**Bij dit werk moet U absoluut gebruik maken van een beschermbril, rubberhandschoenen en ons kunststofpincet.**

4. Het etsmiddel moet U volgens de handleiding oplossen in ong. 0,5 Ltr. warm water (50°C tot 60°C). Het etsmiddel heeft in warme toestand de sterkste etswerking. De bijliggende etskom vult U voor ongeveer de helft met de warme

etsoplossing en dan legt U de printplaat met de geleidesporen er in. De kom moet nu steeds licht worden bewogen, zodat de printplaat snel geëet wordt. Nadat de printplaat kant en klaar geëet is (alleen de geleidesporen zijn op de printplaat nog zichtbaar), wordt de printplaat onder stromend water zorgvuldig afgespoeld. De printplaat wordt dan met een doek gedroogd en kan dan gebruikt en de onderdelen opgesteld worden.

**Bij het werken met het etsmiddel moeten absoluut rubberhandschoenen, een beschermbril voor de ogen en het bijliggende kunststofpincet gebruikt worden.**

### RUS

**Инструкция по обработке печатных плат с фоточувствительным слоем**

1. С начала необходимо вырезать из печатной платы, покрытой фоточувствительным слоем, плату с желаемыми габаритами. В слабо освещенном месте (затемненная комната) необходимо удалить с печатной платы светозащитную пленку.

2. Для экспонирования (облучения) необходимо печатную плату положить на твердую плоскость фоточувствительной стороной вверх. Потом на печатную схему накладывается пленка (Layout). На этой пленке все токопроводящие дорожки черные – светонепроницаемые, а остальные места прозрачные. На пленку накладывается стекло, чтобы пленка планомерно лежала на плате и не могла случайно сдвинуться. В слабоосвещенном месте данную конструкцию необходимо при помощи сильной лампы (1000 Вт галогенная лампа, лампа для загара или лампа ультрафиолетового света) экспонировать в течении приблизительно 3 – 10 минут. Чем слабее мощность лампы, тем дольше нужно экспонировать. Расстояние от лампы до платы должно быть не менее 30 см. Время облучения Вам необходимо определить экспериментальным путем. Результаты эксперимента сильно зависят от используемой лампы.

3. После экспозиции необходимо сделать проявление печатной схемы. Для этого проявитель в соответствии с рабочей инструкцией необходимо растворить в 1 литре воды. В данный жидкий проявитель следует окунуть печатную плату. Через некоторое время лак, который не был покрыт черными дорожками, начнет растворяться. Иногда рекомендуется платину немножко шевелить. После того, как проводящие линии приобретут четкую форму, плату из жидкости следует удалить и тщательно промыть под струей воды.

**Для этой работы используйте обязательно защитные очки, резиновые перчатки и приложенный к поставке пластмассовый пинцет.**

4. Материал для травления (Ätzmittel) растворите в соответствии с инструкцией приблизительно в 0,5 литре горячей воды (50° – 60° Цельсия). Раствор для травления имеет в теплом состоянии самый сильный эффект. Приложенную для травления чашечку наполните до половины горячим раствором и положите туда печатную схему дорожками вверх. Теперь чашечку необходимо постоянно слегка покачивать для того, чтобы травление происходило быстрее. После окончания травления (на печатной плате видны только дорожки) плату следует удалить из раствора и тщательно промыть под струей воды. Теперь можно просверлить все необходимые отверстия в плате и приступить к монтажу компонентов.

**Для этой работы используйте обязательно защитные очки, резиновые перчатки и приложенный к поставке пластмассовый пинцет.**