

Caution Before installing your device, read all product documentation to ensure compliance with safety, EMC, and environmental regulations.

Attention Avant d'installer votre périphérique, lisez toute la documentation se rapportant au produit pour vous assurer du respect des règles concernant la sécurité, la CEM et l'environnement.

Achtung Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Produktdokumentation, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, EMV-Vorschriften und Umweltrichtlinien sicherzustellen.

注意 デバイスを取り付ける前に、すべての製品ドキュメントをお読みになり、安全、EMC、環境規制を遵守してください。

주의 디바이스를 설치하기 전에 모든 제품 관련 문서를 읽고 안전, EMC, 환경 규정을 준수하는지 확인하십시오.

警告 安装设备之前，请阅读所有产品文档，确保符合安全、EMC以及环境法规。

ni.com/lin

Refer to the *NI Trademarks and Logo Guidelines* at ni.com/trademarks for more information on National Instruments trademarks. Other product and company names mentioned herein are trademarks or trade names of their respective companies. For patents covering National Instruments products/technology, refer to the appropriate location: **Help»Patents** in your software, the `patents.txt` file on your media, or the *National Instruments Patents Notice* at ni.com/patents. You can find information about end-user license agreements (EULAs) and third-party legal notices in the `readme` file for your NI product. Refer to the *Export Compliance Information* at ni.com/legal/export-compliance for the National Instruments global trade compliance policy and how to obtain relevant HTS codes, ECCNs, and other import/export data. NI MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AS TO THE ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY ERRORS. U.S. Government Customers: The data contained in this manual was developed at private expense and is subject to the applicable limited rights and restricted data rights as set forth in FAR 52.227-14, DFAR 252.227-7014, and DFAR 252.227-7015.

© 2016 National Instruments
All rights reserved.

376702A-01

Dec16


LIN Interface Device

USB-8506

- ...▶ Quick Start
- Démarrage rapide
- Erste Schritte
- クイックスタート
- 시작하기
- 快速入门



Contents | Contenu | Inhalt
内容 | 내용 | 内容

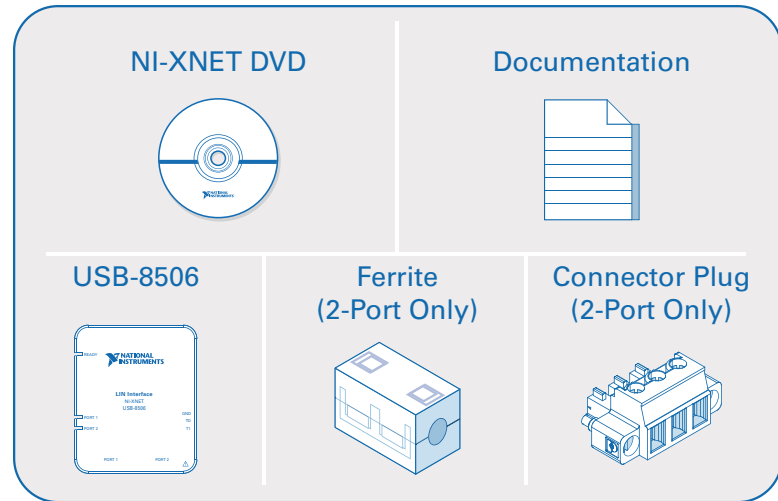

Useful Links | Liens utiles | Nützliche Links
役に立つリンク | 유용한 링크 | 相关链接



USB-8506 Documentation

ni.com/manuals ⇨ 8506



Local Interconnect Network (LIN) Overview

ni.com/lin



Getting Started with NI-XNET

ni.com/info ⇨ xnetgs



NI-XNET Driver


ni.com/driver ⇨ xnet



Services and Support

ni.com/services

Pinout | Brochage | Pinbelegung
ピン配列 | 핀출력 | 引脚

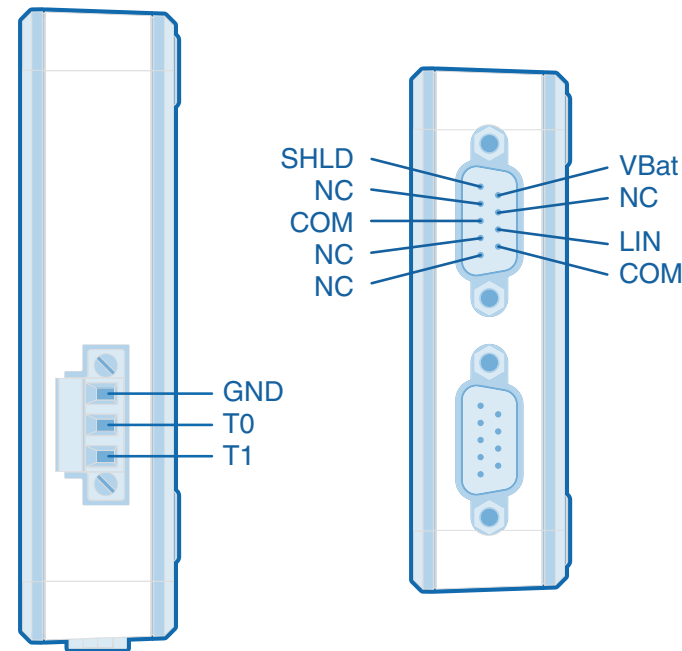

1



NI LabVIEW



NI-XNET



Install application development software (if applicable). Then install NI-XNET driver software.

Installez le logiciel de développement d'application (le cas échéant) puis installez le driver NI-XNET.


Installieren Sie zuerst die Entwicklungsumgebung (sofern zutreffend). Installieren Sie dann den NI-XNET-Treiber.

必要に応じて、アプリケーション開発ソフトウェアをインストールします。その後、NI-XNETドライバソフトウェアをインストールします。

필요한 경우 어플리케이션 개발 소프트웨어를 설치합니다. 그 후 NI-XNET 드라이버 소프트웨어를 설치합니다.

安装应用程序开发软件（如有）。然后安装NI-XNET驱动。

2

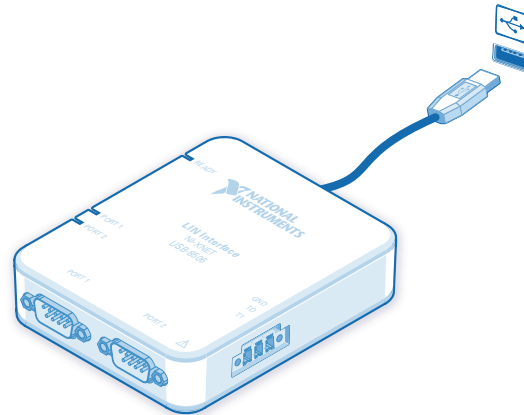

Connect the device to a USB 2.0 port or higher on your computer.

Connectez le périphérique à un port USB 2.0 ou version ultérieure de votre ordinateur.


Verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Anschluss des Computers, der USB 2.0 oder höher unterstützt.

デバイスをコンピュータのUSB 2.0以降のポートに接続します。

디바이스를 사용자 컴퓨터의 USB 2.0 또는 이후 버전의 포트에 연결합니다.

将设备连接至计算机的USB 2.0或更高版本USB端口。

3

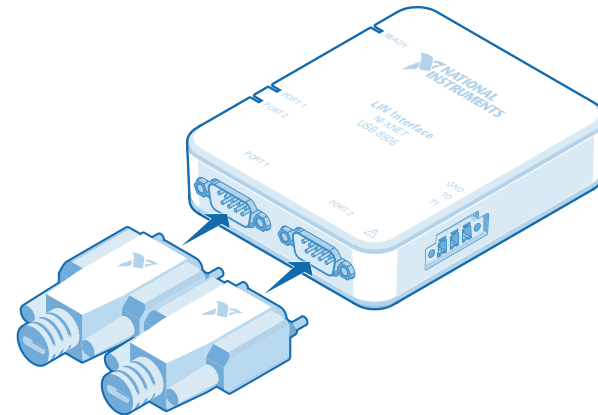

Connect from the DB9 connectors to the LIN bus through shielded cables as described in the *NI-XNET Hardware and Software Help*.

Connectez les connecteurs DB9 au bus LIN via les câbles blindés comme le décrit l'aide *NI-XNET Hardware and Software Help*.


Stellen Sie entsprechend den Angaben in der *NI-XNET Hardware and Software Help* über abgeschirmte Kabel eine Verbindung zwischen dem DB-9-Stecker und dem LIN-Bus her.

『NI-XNET Hardware and Software Help』に記載されているように、DB9コネクタからLINバスにシールドケーブルを介して接続します。

*NI-XNET Hardware and Software Help*의 설명대로 실드된 케이블을 사용하여 DB9 커넥터를 LIN 버스에 연결합니다.

按照*NI-XNET Hardware and Software Help*的说明，使用屏蔽式线缆将DB9连接器连接至LIN总线。

4

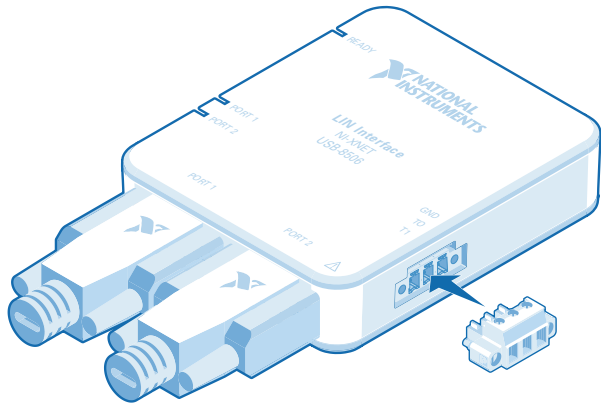

Optional: Attach the synchronization connector plug to the device. Connect the ferrite and shielded signals as described in the *NI-XNET Hardware and Software Help*.

Optionnel : Fixez le connecteur de synchronisation au périphérique. Connectez le noyau de ferrite et les signaux blindés comme le décrit l'aide *NI-XNET Hardware and Software Help*.



Optional: Befestigen Sie den Stecker für die Synchronisationsadern und schließen Sie gemäß der *NI-XNET Hardware and Software Help* abgeschirmte Adern mit einem Ferritkern daran an.

オプション: 同期コネクタプラグをデバイスに取り付けます。『NI-XNET Hardware and Software Help』に記載されているように、フェライトとシールド信号を接続します。

옵션: 디바이스에 동기화 커넥터 플러그를 부착합니다. *NI-XNET Hardware and Software Help*의 설명대로 자성체와 실드된 신호를 연결합니다.

可选: 将同步连接器插头装在设备上。按照*NI-XNET Hardware and Software Help*的说明，连接磁箍和屏蔽信号。

5

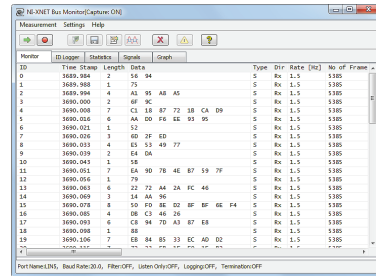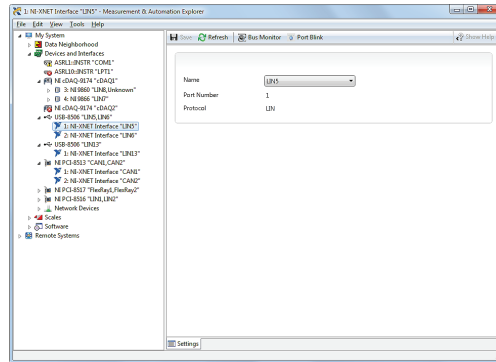

In Measurement & Automation Explorer (MAX), right-click the LIN interface under the device and select Bus Monitor. After selecting network parameters, click the start button to verify functionality.

Dans Measurement & Automation Explorer (MAX), cliquez avec le bouton droit sur l'interface LIN sous le périphérique et sélectionnez Bus Monitor. Une fois les paramètres réseau sélectionnés, cliquez sur le bouton Démarrer pour vérifier la fonctionnalité.

Klicken Sie im Measurement & Automation Explorer (MAX) mit der rechten Maustaste auf die LIN-Schnittstelle unter dem Gerät und wählen Sie "Bus-Monitor". Klicken Sie nach Auswahl der Netzwerkparameter auf die Startschaltfläche, um zu prüfen, ob die Schnittstelle richtig funktioniert.

Measurement & Automation Explorer (MAX)で、「デバイスとインタフェース」の下にあるLINインタフェースを右クリックし、「バスモニタ」を選択します。ネットワークパラメータを選択した後に、開始ボタンをクリックして機能を確認します。

Measurement & Automation Explorer (MAX)에서 디바이스 아래의 LIN 인터페이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후, 버스 모니터를 선택합니다. 네트워크 파라미터를 선택한 후, 시작 버튼을 클릭하여 기능을 확인합니다.

在MAX中，右键单击设备下的LIN接口，选择总线监控器（Bus Monitor）。选择网络参数后，单击开始按钮验证相关功能。