

JST

JST

11




Open the tool.
Werkzeug öffnen.

12



Loosen the Flap locator.
Schwenkanschlag lösen.

13

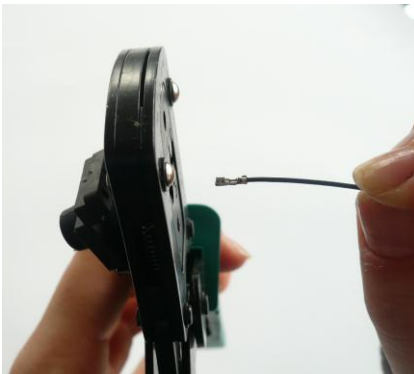

Remove the crimped contact.
Gecrimpten Kontakt entnehmen.

Instruction Manual/Bedienungsanleitung
Crimp Tool/Crimp-Werkzeug CS 10 – WC 670




Application/Anwendungsbereich:

For processing of JST contacts
Zur Verarbeitung der JST Kontakte

SBH-001T-P0.5 AWG 28-22

JST

JST

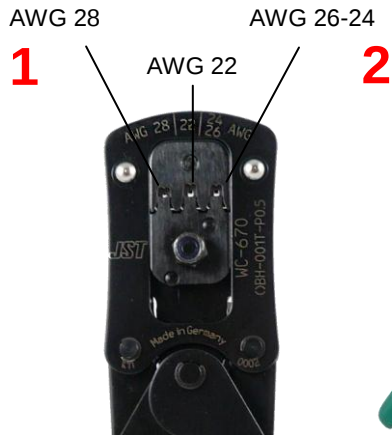


1

2



Open the tool.
Werkzeug öffnen.

3

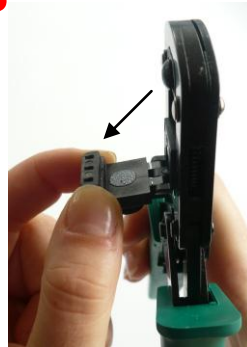

Click out the Flap
locator stop.
Schwenkanschlag
herausklappen.

7



The contact lies in the centre of
the respective profile.
Kontakt liegt zur Mitte des
jeweiligen Profils.

8




Close the tool lightly until the contact
is held (1. Ratchet Lever)
Werkzeug leicht vorschließen, bis
Kontakt gehalten wird (1. Rastung).




4

5

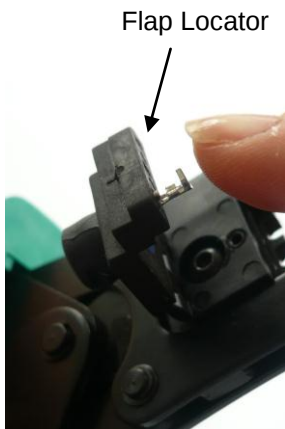

Contact has to be inserted to the
stop. Please pay attention to the
cross section.
Kontakt bis Anschlag einschieben.
Querschnittsbereich beachten!

6

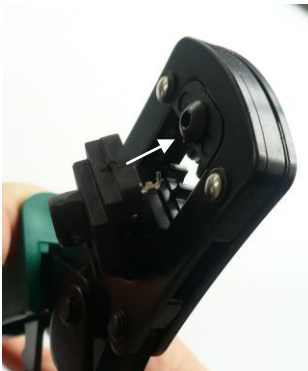

Close the Flap locator.
Schwenkanschlag bis Anschlag
einschwenken!

9



Insert the cable until insulation
Stop blade.
Leiter bis Iso-Stop Blech
einschieben.

10



Close the tool.
Werkzeug schließen.