

LOCTITE[®] HY 4080[™]

Julio 2017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 LOCTITE[®] HY 4080[™] presenta las siguientes características:

| | |
|---|--|
| Tecnología | Híbrido de Cianoacrilato y Acrílico |
| Base química (Parte A) | Cianoacrilato |
| Base química (Parte B) | Metacrilato |
| Aspecto - Parte A | Transparente a ligeramente blanquecino ^{LMS} |
| Componentes | Bicomponente - requiere mezclado |
| Aspecto - Parte B | Pasta blanca o blanquecina ^{LMS} |
| Aspecto (Mezclado) | Opaco a ligeramente amarillo |
| Proporción de mezcla, en volumen - Parte A: Parte B | 1 : 1 |
| Viscosidad | Alta, tixotrópico |
| Aplicación | Adhesión de una amplia gama de materiales |
| Curado | Bicomponente de curado tras mezclado |
| Ventajas específicas | <ul style="list-style-type: none"> ● Capaz de adherir múltiples sustratos ● Tiempo medio de fijación ● Excelente resistencia a impactos |

LOCTITE[®] HY 4080[™] es un adhesivo estructural híbrido bicomponente que proporciona tenacidad y una excelente adhesión a metales, materiales compuestos y plásticos. Este producto proporciona fijación rápida a temperatura ambiente y alta resistencia operativa en la primera hora. Este producto tiene buena resistencia al pelado y a cargas de impacto, a la vez que mantiene su alta resistencia a cortadura en un amplio intervalo de temperaturas y en holguras grandes.

PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL SIN CURAR

Parte A:

| | |
|--|-------------------------------|
| Peso específico, g/cm ³ | 1,06 a 1,11 |
| Viscosidad @ 25 °C, mPa·s (cP) | |
| Reómetro Cono & Plato : | |
| Velocidad de deformación 100 s ⁻¹ | 4.000 a 11.000 ^{LMS} |

Punto de inflamabilidad- Consultar la FDS

Parte B:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Peso específico, g/cm ³ | 1,09 a 1,13 |
|------------------------------------|-------------|

Viscosidad @ 25 °C, mPa·s (cP)

Reómetro Cono & Plato :

 Velocidad de deformación 20 s⁻¹ 45.000 a 75.000^{LMS}

Punto de inflamabilidad- Consultar la FDS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CURADO

El curado se inicia cuando comienza el mezclado de los componentes A y B. Se alcanza rápidamente la resistencia funcional.

Tiempo de Manipulación

Tiempo de vida en la pieza @ 25 °C minutos 10

Tiempo de fijación

Se define como el tiempo hasta desarrollar una resistencia a cortadura de 0,1 N/mm²

Tiempo de fijación, minutos:

| | |
|---|----|
| Acero Dulce Granallado, holgura 0,05 mm | 10 |
| Aluminio, holgura 0,05 mm | 10 |
| Aluminio, holgura 2 mm | 12 |

Punto de Máxima Exotermia


Punto de máxima exotermia, masa de producto mezclado 20 g

:

| | |
|--|-----|
| Tiempo de reacción para máxima exotermia, 313 segundos | |
| Temperatura alcanzada, °C | 158 |


Velocidad de curado según el sustrato

La velocidad de curado depende del sustrato que se emplee. El siguiente gráfico muestra la resistencia a cortadura desarrollada con el tiempo en placas planas de acero, comparada con diferentes materiales y ensayado según ISO 4587.

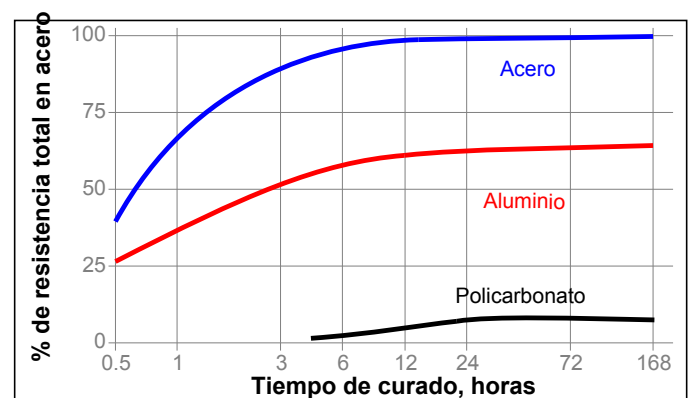


Velocidad de curado según la holgura

La velocidad de curado depende de la holgura de unión. El siguiente gráfico muestra la resistencia a cortadura desarrollada con el tiempo en placas planas de acero dulce granallado en diferentes holguras controladas, y ensayada según norma ISO 4587.

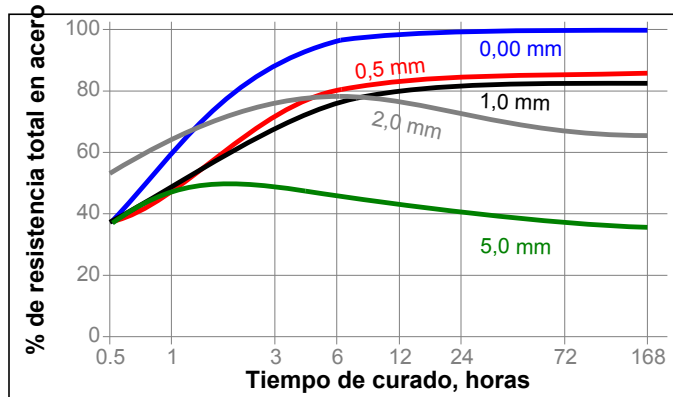

Velocidad de curado según la temperatura

La velocidad de curado depende de la temperatura ambiente. El siguiente gráfico muestra la resistencia a cortadura desarrollada con el tiempo, a diferentes temperaturas, en placas planas de acero dulce granallado, y ensayada según ISO 4587.

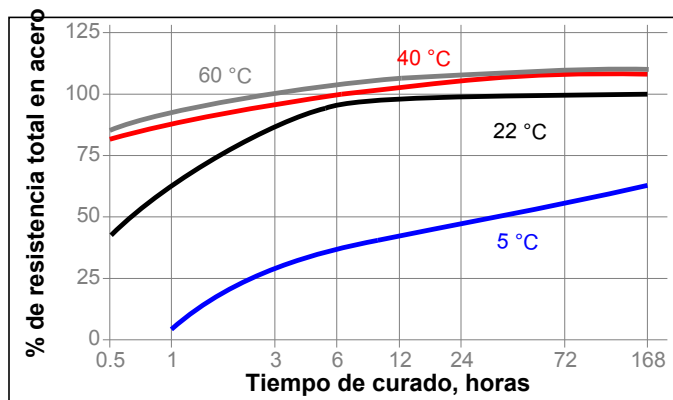

PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL CURADO

Curado durante 1 semana a 22 °C

Propiedades Físicas:

| | |
|---|---|
| Temperatura de Transición Vítreas , ASTM E 1545, 48 a 76 °C | |
| Coeficiente de Dilatación Térmica, , ASTM E 831 K ⁻¹ : | |
| Por debajo de Tg (46 a 76 °C) | 143×10 ⁻⁰⁶ |
| Por encima de Tg (46 a 76 °C) | 202×10 ⁻⁰⁶ |
| Contracción lineal, % | 4,7 |
| Dureza Shore, ISO 868 Durómetro D | 72 |
| Resistencia a Tracción, hasta rotura, ISO 527-3 | N/mm ² 11,3 (psi) (1.639) |
| Módulo a tracción , ISO 527-3 | N/mm ² 355 (psi) (51.475) |
| Alargamiento, hasta rotura, ISO 527-3, % | 80 |

COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL CURADO

Propiedades del adhesivo

Curado durante 1 semana a 22 °C

Resistencia a Impactos, ISO 9653, J::

4,1

Resistencia al Pelado en "T" , ISO 11339:

| | | |
|-----------------------|---------|------|
| Acero (granallado) | N/mm | 7,0 |
| | (lb/in) | (40) |
| Aluminio (granallado) | N/mm | 5,0 |
| | (lb/in) | (29) |

Resistencia a Cortadura:

Resistencia a cortadura en placas, ISO 4587 :

| | | |
|--------------------------|---------------------|---------|
| Acero dulce (granallado) | N/mm ² | 25,6 |
| | (psi) | (3.670) |
| Acero Dulce (lijado) | N/mm ² | 24,6 |
| | (psi) | (3.570) |
| Aluminio (lijado) | N/mm ² | 15,7 |
| | (psi) | (2.290) |
| Aluminio (tratado) | N/mm ² | 20,4 |
| | (psi) | (2.960) |
| Zinc Bicromatado | N/mm ² | 17,2 |
| | (psi) | (2.120) |
| ABS | N/mm ² | 3,8 |
| | (psi) | (550) |
| Fenólico | N/mm ² | 5,7 |
| | (psi) | (830) |
| Policarbonato | N/mm ² | 2,4 |
| | (psi) | (350) |
| Nitrilo | N/mm ² | 0,4 |
| | (psi) | (60) |
| Madera (Roble) | * N/mm ² | 7,3 |
| | * (psi) | (1.060) |
| Epoxi | N/mm ² | 10,0 |
| | (psi) | (1.450) |
| PVC | * N/mm ² | 11,5 |
| | * (psi) | (1.670) |
| PMMA | * N/mm ² | 6,7 |
| | * (psi) | (970) |

* fallo del sustrato

RESISTENCIA TÍPICA MEDIOAMBIENTAL


Curado durante 1 semana a 22 °C

Resistencia a cortadura en placas, ISO 4587 :

Acero Dulce (granallado)


Resistencia térmica

Ensayada a la temperatura indicada

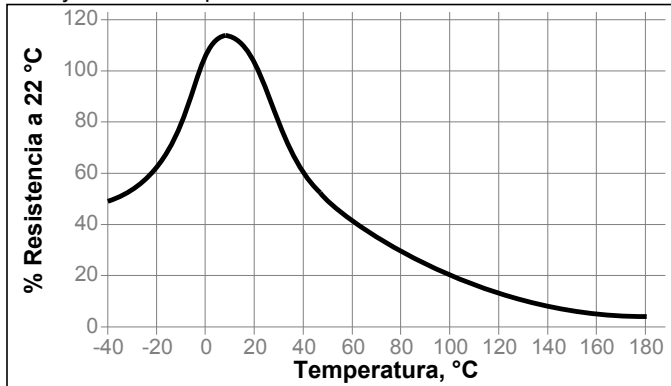

Envejecimiento a Temperatura

Envejecido a la temperatura indicada y ensayado a 22 °C

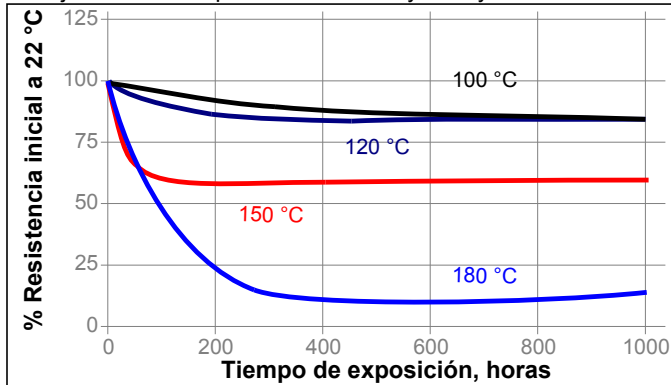

Resistencia a Productos Químicos/Disolventes

Envejecido en las condiciones indicadas y ensayado a 22 °C.

| Medio Operativo | °C | % de resistencia inicial | | |
|-----------------------|----|--------------------------|-------|--------|
| | | 100 h | 500 h | 1000 h |
| Aceite de motor | 22 | 100 | 100 | 110 |
| Gasolina sin plomo | 22 | 85 | 75 | 60 |
| Etanol | 22 | 85 | 80 | 65 |
| Isopropanol | 22 | 90 | 85 | 85 |
| Agua | 22 | 85 | 70 | 65 |
| Agua | 60 | 45 | 35 | 30 |
| Agua/glicol | 22 | 90 | 85 | 85 |
| 98 % Humedad relativa | 40 | 70 | 50 | 50 |
| 95 % Humedad relativa | 65 | 50 | 30 | 25 |

Resistencia a la Cizalla, ISO 4598:
Aluminio

| Medio Operativo | °C | % de resistencia inicial | | |
|-----------------------|----|--------------------------|-------|--------|
| | | 100 h | 500 h | 1000 h |
| 95 % Humedad relativa | 65 | 40 | 30 | 15 |

Resistencia a la Cizalla, ISO 4598:
Policarbonato

| Medio Operativo | °C | % de resistencia inicial | | |
|-----------------------|----|--------------------------|-------|-------|
| | | 100 h | 300 h | 500 h |
| 98 % Humedad relativa | 40 | 95 | 60 | 40 |

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como sellador de cloro u otros oxidantes fuertes.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Cuando se utilicen soluciones acuosas para la limpieza de las superficies, antes de la adhesión, es importante comprobar la compatibilidad entre la solución limpiadora y el adhesivo. En algunos casos, estas soluciones acuosas podrían afectar al curado y comportamiento del adhesivo.

Modo de empleo

1. Las zonas a unir deben estar limpias y desengrasadas. Limpiar las superficies con un limpiador en base solvente de Loctite® y dejar secar.
2. Para utilizar el adhesivo, las partes A y B deben estar muy bien mezcladas. El producto se puede aplicar directamente desde su cartucho por medio de la boquilla mezcladora que se suministra con el mismo.
3. **Cartucho Doble de 50 g:** mantener el cartucho en posición vertical, con la salida del cartucho hacia arriba, durante 1 min. En esta posición, insertar el cartucho en la pistola de aplicación, retirar el tapón y extruir una pequeña cantidad de producto para asegurar que ambos componentes fluyen de forma adecuada. Insertar la boquilla mezcladora.
4. **Cartucho Doble de 400 g:** mantener el cartucho en posición vertical, con la salida del cartucho hacia arriba, durante 1 min. Retirar el tapón y el anillo de seguridad, insertar la boquilla mezcladora y asegurarla con el anillo de seguridad. Insertar el cartucho en la pistola de tal forma que se pueda ver la etiqueta amarilla por encima de la boquilla. Con la pistola en un ángulo de 45°, con la boquilla hacia arriba, empezar a extruir el adhesivo hasta que el producto llegue hasta la punta de la boquilla.
NOTA: para los cartuchos de 400 g es necesario utilizar una pistola neumática a una presión máxima de 2 bar.
5. Extruir y desechar un cordón más o menos del mismo tamaño que la boquilla para asegurar que la mezcla se ha realizado correctamente.
6. Aplicar el adhesivo mezclado a una de las superficies a adherir. Inmediatamente después ensamblar las piezas.
7. Mantener las uniones fijas o sujetas hasta que el adhesivo las haya fijado.
8. Durante la fase de curado mantener las partes fijas para evitar movimientos. Hay que dejar que la unión alcance resistencia total antes de someterla a cualquier carga (habitualmente durante 24 horas).

Color

Es posible que el color varíe entre los diferentes lotes, esto no afecta el rendimiento del producto.

Especificación del Material Loctite^{LMS}

LMS de fecha Mayo 25, 2016 (Parte A) y LMS de fecha Mayo 17, 2016 (Parte B). Se dispone de informes de ensayo para cada lote en particular, que incluyen las propiedades indicadas. A fin de ser usados por el cliente, los informes de ensayo LMS incluyen los parámetros de ensayo de control de calidad seleccionados, adecuados a las especificaciones. Asimismo, se realizan controles completos que aseguran la calidad y consistencia del producto. Determinados requisitos de especificaciones del cliente pueden coordinarse a través del Departamento de Calidad de Henkel Loctite.

Almacenamiento

Almacenar el producto en sus envases, cerrados y en lugar seco. La información sobre el almacenamiento puede estar indicada en el etiquetado del envase del producto.

Condiciones óptimas de almacenamiento: entre 2 °C y 21 °C. El almacenamiento a una temperatura por debajo de 2 °C o por encima de 21 °C puede afectar negativamente a las propiedades del producto. El material que se extraiga del envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al envase original. Henkel Corporation no puede asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en otras condiciones distintas a las previamente indicadas. Si se necesita información adicional, por favor contactar con el Departamento Técnico o su Representante local.

Conversiones

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25,4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25,4 = \text{"}$
 $\mu\text{m} / 25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5,71 = \text{lb/"}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{"}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0,142 = \text{oz}\cdot\text{"}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

Exoneración de responsabilidad**Nota:**

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo al medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS y Henkel France SA tengan en cuenta también lo siguiente:

En el caso de que a pesar de ello Henkel fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de Henkel en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Colombiana, S.A.S., será de aplicación el siguiente descargo de

responsabilidad:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada Corporation, será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. © indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Referencia 0.1